

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗА
МОДЕЛИ ETC-200

ОБЩИЙ ВИД ПЛИТКОРЕЗА

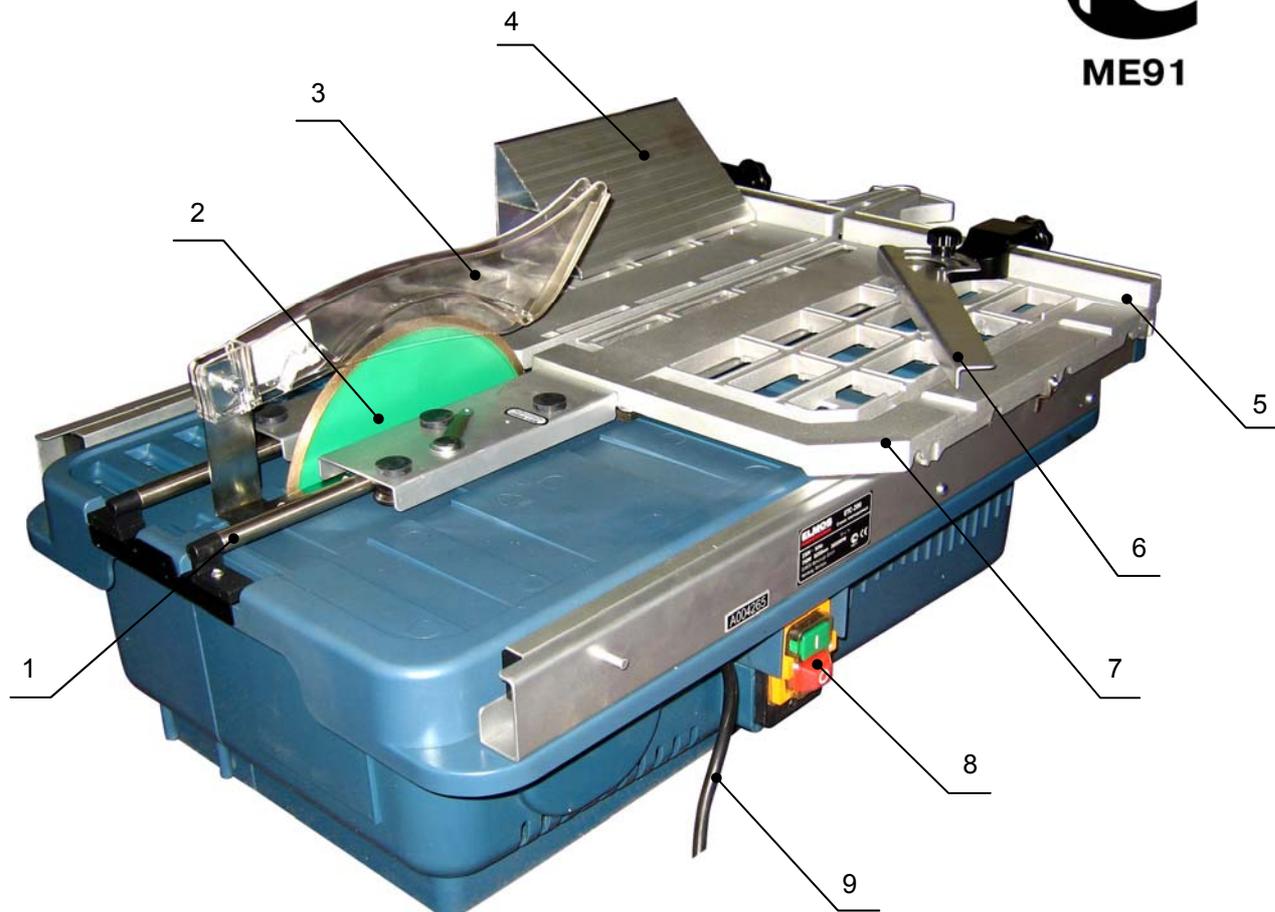


Рис.1

1. Направляющие рабочего стола
2. Режущий диск
3. Защитный кожух диска
4. Блок для реза под 45 градусов
5. Упоры для обрабатываемого материала
6. Угловая направляющая
7. Рабочий стол
8. Выключатель
9. Шнур питания

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем инструкциям, упомянутым ниже, может быть причиной электрического удара, пожара и/или серьезной персональной травмы.

1. Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности и затемненные помещения могут быть причиной несчастного случая.
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, т.е. в присутствии взрывоопасных жидкостей, газов и пыли. Электроинструменты создают искру, которая может воспламенить пыль или пары.
3. Держите посетителей, детей подальше от места пользования электроинструментом. Отвлечение от работы может привести к потере контроля.
4. Не пользуйтесь инструментом в дождь. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск электрического шока.
5. Не перенапрягайте шнур. Никогда не используйте шнур для того, чтобы переносить электроинструмент. Держите шнур подальше от источника тепла, масла, острых предметов или движущих частей. Заменяйте поврежденный шнур незамедлительно. Поврежденный шнур увеличивает риск электрического шока.
6. Работая с электроинструментом на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на улице, с маркировкой «W-A» или «W». Эти типы шнуров предназначены для работы на улице и уменьшают риск электрического шока.
7. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент потери внимания при работе с электроинструментом может быть результатом серьезной личной травмы.

8. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от вращающихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты в движущиеся части.
9. Избегайте произвольного включения. Удостоверьтесь в том, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» перед включением в розетку.
10. Выньте ключи настройки или гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный в движущихся частях инструмента, может быть причиной личной травмы.
11. Не допускайте положения, при котором Вам нужно тянуться к инструменту! Всегда твердо держитесь на ногах и соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время. Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль над инструментом в неожиданной ситуации.
12. Используйте специальную защитную экипировку для безопасности. Всегда надевайте защитные очки.
13. Используйте зажимы или другие возможные способы в целях закрепления и обеспечения правильного положения рабочего материала на неподвижной основе. Держать рабочий материал рукой или против вашего тела неудобно и может привести к потере контроля.
14. Не применяйте излишнюю силу при работе с инструментом. Используйте правильный инструмент для вашей работы. Правильный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать с той мощностью, на которую он рассчитан.
15. Не пользуйтесь инструментом, если переключатель не работает. Любой инструмент, который не может быть контролирован переключателем, опасен и должен быть отремонтирован.
16. Отключите штепсель из источника тока до того, как произвести настройку, замену аксессуаров или оставить инструмент на хранение.
17. Храните неработающий инструмент в местах, недосягаемых для детей.
18. Тщательно ухаживайте за инструментом. Держите режущий инструмент острым и чистым. Тщательно ухоженные инструменты с острыми режущими частями не будут заедать и их легче контролировать.
19. Проверьте инструмент на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия, которые могут влиять на работу инструмента.
20. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные части, которые подходят одному инструменту, могут быть опасными для другого.
21. Проверьте, чтобы была непрерывная подача воды на режущий инструмент и на обрабатываемый материал.
22. Проверяйте алмазные диски на наличие трещин и сколов. Замените поврежденный алмазный диск немедленно. Не работайте поврежденным диском, это может привести к серьезной травме.
23. Руководство по подаче. подача обрабатываемого материала осуществляется только против направления вращения режущего инструмента.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента.
Род тока - переменный, однофазный.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. В случае неполадок или поломок, заземление обеспечивает наименьшую сопротивляемость электрического тока, чтобы уменьшить риск получить электрический удар. Этот инструмент снабжен электрическим шнуром с заземляющим проводом. Штепсель должен быть включен в соответствующую розетку, которая надежно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными правилами.
2. Не вносите модификаций в штепсель в случае, если он не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы поменять розетку.
3. Квалифицированный электрик должен проверить правильное заземление, или если есть сомнения, правильно ли проведено заземление.
4. Отремонтируйте или замените поврежденный или изношенный шнур немедленно в ближайшем сервисном центре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл.1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	610x420x225
Внешний диаметр режущего диска, мм.	200
Максимальная длина резания, мм	650
Максимальная длина реза по диагонали, мм	450
Максимальная глубина резания, мм	40
Мощность двигателя, Вт.	750
Вес, кг.	14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКОРЕЗА

Установка диска

Предупреждение: Чтобы предотвратить несчастный случай или травму, всегда выключайте курок и отсоединяйте штепсель от розетки до того, как вынуть или установить режущий диск.

Регулярно проверяйте, чтобы диск был плоским, без дефектов или повреждений.



Порядок снятия/установки диска:

1. Отключите инструмент от источника питания.
2. Если защитный кожух (поз.1, рис.2) режущего диска уже установлен, то поднимите его в верхнее положение.
3. Установите режущий диск (поз.2, рис.2), убедившись в том, что диск плотно оделся на внутренний фланец. Наложите внешний фланец на диск, и затяните гайку с помощью гаечного ключа (поз.3, рис.2), поворачивая его по часовой стрелке.
4. Для фиксации шпинделя вставьте ключ (поз.4, рис.2) в специальное отверстие, сделанное в шпинделе.
5. Установите защитный кожух в первоначальное положение.

Внимание: направление вращения, указанное на диске должно совпадать с направлением вращения двигателя.

Установка защитного кожуха

Закрепите кронштейн защитного кожуха при помощи двух винтов (поз.5, рис.3).

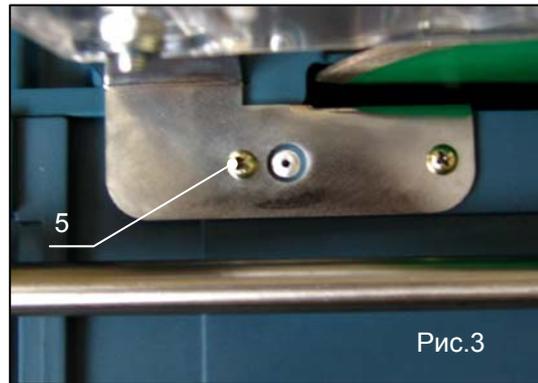
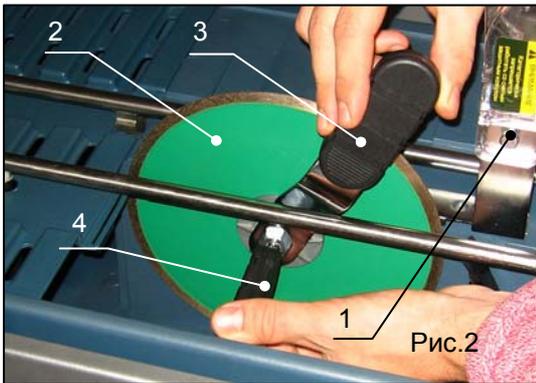


Залив воды

Снимите крышку (поз.6, рис.4) для залива воды.

Налейте воду в бак.

Вода в течение работы при необходимости может доливаться.

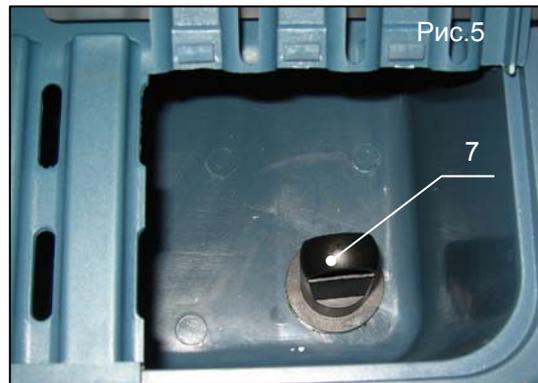
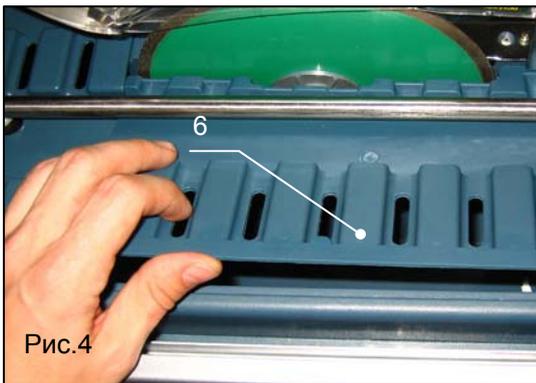


Уровень воды в баке

Установите сливную пробку (поз.7, рис.5). Сливная пробка также служит для определения необходимого уровня воды в баке. Чтобы избежать перелива воды (предохранить двигатель), в верхней части пробки имеется специальное отверстие для слива лишней воды.


Удлинительные опоры

Полностью выдвиньте удлинительные опоры (поз.8, рис.6) перед тем как начать двигать рабочий стол.

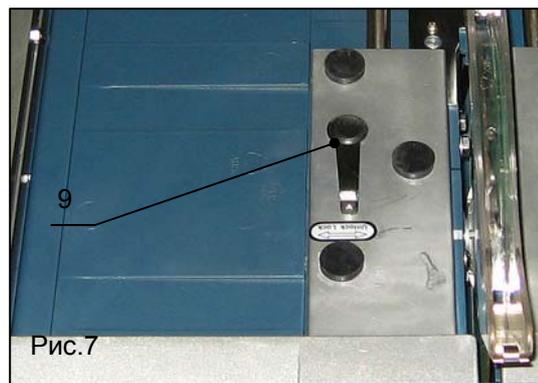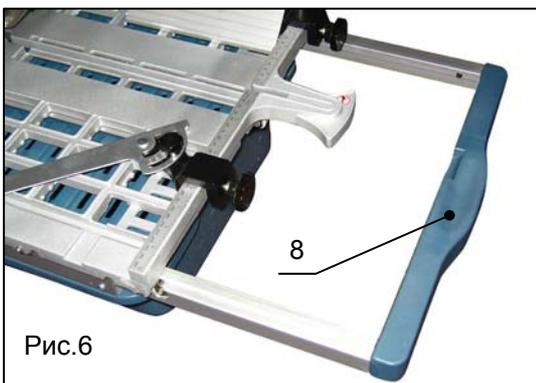

Рычаг блокировки рабочего стола

Поверните рычаг (поз.9, рис.7) против часовой стрелки, чтобы разблокировать положение рабочего станка.

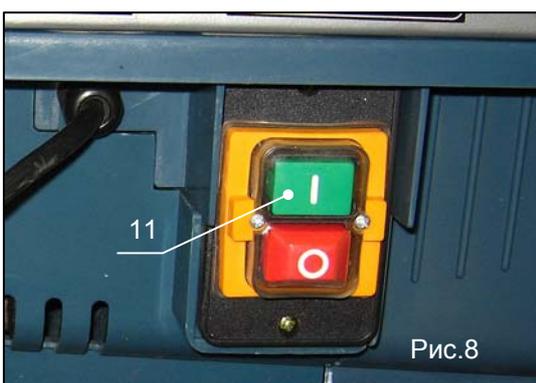

Подготовка к работе

Установите материал на столе. Отведите стол в заднее первоначальное положение. Запустите мотор, нажав на выключатель (поз.11, рис.8). Перед началом резки дайте мотору поработать на холостых оборотах в течение одной минуты. Убедитесь, что двигатель развивает полные обороты, режущий диск надёжно закреплён и не задевает за защитный кожух.

Процесс резки (рис.9)



1. Включите плиткорез и дождитесь, когда режущий диск наберёт максимальные обороты. Удостоверьтесь, что режущий диск непрерывно смачивается водой.
2. **Держите Ваши руки подальше от вращающегося диска.** Передвигайте рабочий стол вместе с плиткой в направлении режущего диска.
3. Подача плитки должна быть медленной, чтобы не перегрузить инструмент.
4. В процессе резки следите, чтобы режущий диск оставался мокрым. Если подача воды не осуществляется, то необходимо проверить уровень воды в баке.

Внимание: никогда не ставьте руки на одной линии с режущим диском!

Параллельная направляющая

Если Вам требуется получить заготовку заданного размера, то в этом случае Вам понадобится параллельная направляющая:

1. Установите направляющую (поз.12, рис.10) с той стороны заготовки, которую Вам необходимо получить. Направляющая будет параллельна плитке и перпендикулярна бортику ограничителя.
2. Используя разметку на ограничителе стола, выставьте необходимый размер заготовки, который надо получить. Затяните фиксирующий винт (поз.13, рис.10) параллельной направляющей.
3. Положите заготовку на стол и прижмите один край к ограничителю стола, а второй к параллельной направляющей.
4. Включите станок и производите резку, как описано выше.

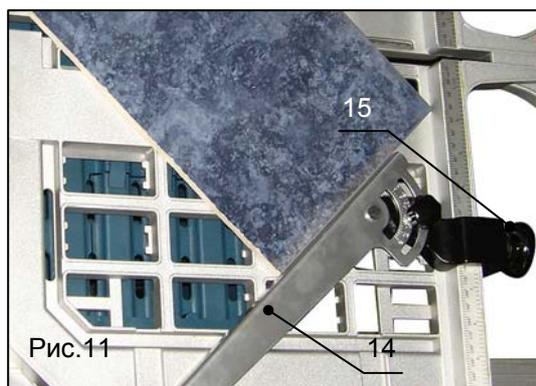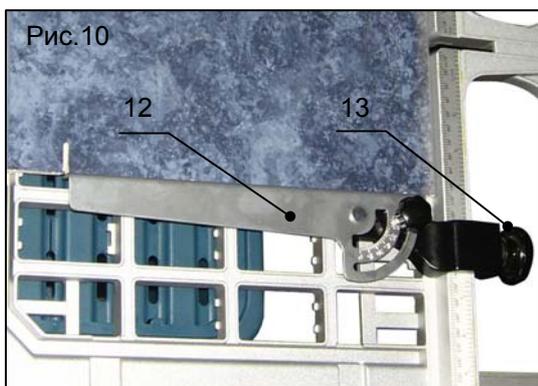

Угловая направляющая



1. Установите угловую направляющую (поз.14, рис.11) так же, как и параллельную. Закрепите её на бортике ограничителя стола с помощью блокировочного винта (поз.15, рис.11).
2. Угол резки будет образован между угловой направляющей и желобом, расположенным посередине рабочего стола.
3. Выставьте при помощи шкалы необходимый угол реза.
4. Включите станок и производите резку, как описано выше.

Использование блока для обрезания кромки материала под углом 45

Установите блок (поз.16, рис.12), закрепив его на бортике ограничителя стола с помощью блокировочного винта.

Плотно прижмите обрабатываемый материал к наклонному блоку.

Угол резки будет образован между режущим диском (поз.17, рис.13) и поверхностью обрабатываемого материала (поз.18, рис.13).

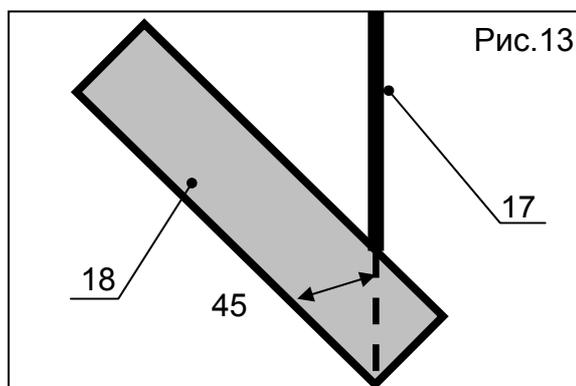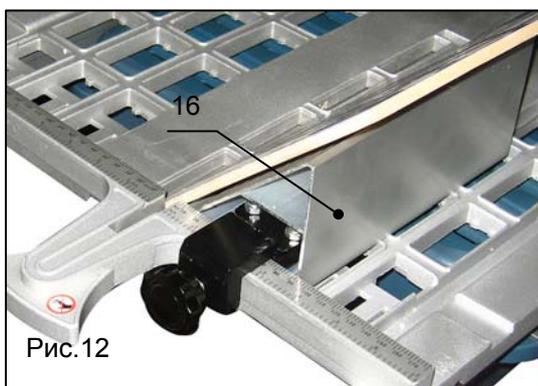

Слив воды

Откройте верхнюю крышку (поз.19, рис.14), расположенную прямо над сливной пробкой.



Выньте сливную пробку (поз.7, рис.5) из бака и слейте воду в заранее подставленное ведро.

ОЧИСТКА

Отключите станок от источника питания и слейте всю жидкость из бака.

Откройте крышку (поз. 6.рис.4) для залива жидкости.

Пролейте ведро чистой воды через бак, одновременно при помощи скребка удаляя оставшиеся осколки и глиняную суспензию.

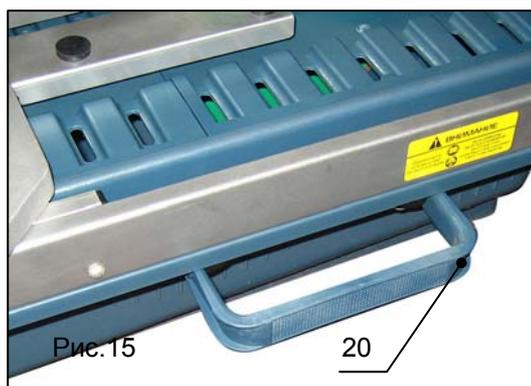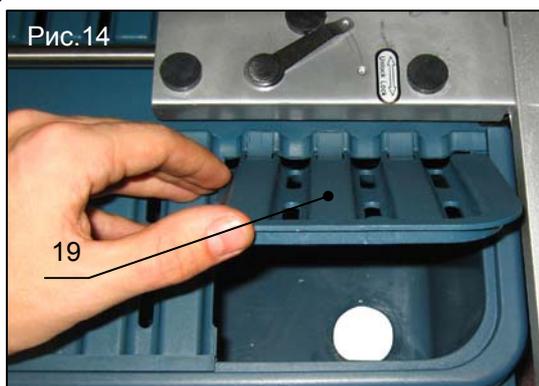

ТРАНСПОРТИРОВКА

Для переноса станка с одного места рабочей площадки на другое имеется специальная рукоятка (поз.20, рис.15), находящаяся на одной из сторон корпуса, напротив выключателя.

Запрещается переносить инструмент, держа его за кабель.

ХРАНЕНИЕ

Когда инструмент не используется, храните его в безопасном и сухом месте. Не следует хранить инструмент:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте
- В сыром помещении или месте, открытом для дождя
- В месте, где неожиданно меняется температура
- В месте, доступном для прямых солнечных лучей
- В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться.

УТИЛИЗАЦИЯ

В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашего плиткорезного станка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание:

Всегда перед проведением профилактических и сервисных работ убедитесь в том, что инструмент выключен и отсоединен от розетки.

1. Периодически проверяйте диски на наличие раковин и искривлений.
2. Проверяйте посадочный вал на наличие неровностей перед тем, как установить диск.
3. Перед началом работы проверяйте, надёжно ли закреплён защитный кожух и режущий диск, при необходимости их нужно обязательно подтянуть.
4. Следите за тем, чтобы вода не попадала на двигатель и на шнур питания.

Для безопасной и надёжной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS Werkzeuge GmbH» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!!